


### 13. 傾き設定例

ここからは複雑な計算が必要になり、操作を繰り返さないと正しい数値にならない場合があります。

例1) 各々水分値の異なる被測定物があり、10%の測定物はだいたい合っているが20%の測定物は25%と表示される。この場合は低水分と高水分がずれた数値になっているので「傾き」を設定します。

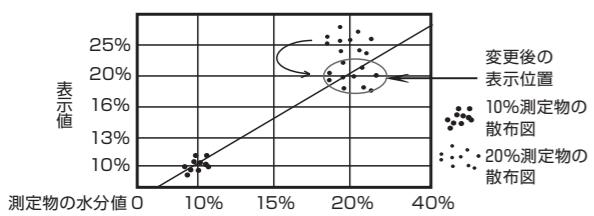

### 手順

- ①「START」ボタンを押して電源を入れたら「+」か「-」ボタンで希望のレンジに移動します。
- ②最初に低水分の測定物、後から高水分の測定物を計り水分値を記録しておきます。
- ③次に計算を行います。計算式は次のようになります。

$$\begin{aligned} \text{高水分の水分値 (20\%)} - \text{低水分の水分値 (10\%)} &= B \\ \text{高水分を計った時の値 (25\%)} - \text{低水分を計った時の値 (10\%)} &= C \\ B \div C * 100 = A(\text{傾き}) &\text{に入力する値を計算します。} \\ 10 \div 15 * 100 &= 66.66 \\ &= 66 \quad * \text{小数点以下は切り捨てます。} \end{aligned}$$

- ④「+」「-」を同時に押し「H」表示にします。
- ⑤「START」ボタンを押し「A」表示にします。
- ⑥「-」ボタンを押して算出した「66」に設定します。
- ⑦「AVE」を押し、入力した数値を設定します。
- ⑧低水分の測定物を再度計ってください。



### ◎本器を正しくご使用いただくために、以下のことを守ってください。

- この商品は水分値をはかるためのものです。それ以外のご使用はしないでください。 ●ご使用前には必ず本書をお読みになり、大切に保管してください。 ●分解、改造をしますと故障の原因となりますので、絶対にしないでください。 ●本器は精密にできていますので落とさないでください。 ●直射日光のある場所や熱器具の近くでの使用はやめてください。正しい測定ができないだけでなく、ケースの変形や故障の原因となります。 ●電気的ノイズが発生する環境でご使用しますと、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。 ●標準空気組成（一般大気）以外でのご使用は絶対にしないでください。 ●本体は防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。 ●測定範囲外でのご使用は本体の原因となります。 ●長時間使用しない場合、必ず乾電池を取りはずしてください。電池をいためまことにおきますと乾電池から液漏れする場合があり、故障の原因となります。 ●不要になった乾電池は火中に投入しないでください。 ●本器は幼児の手の届かないところに保管してください。 ●乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。 万一飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。 ●環境保全のため使用済み乾電池はそれぞれの市町村の条例に基づいて処理するようお願いします。 ●本器をアルコール、シンナー、その他溶剤などで洗ったり、拭いたりしないでください。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯にガーゼなどを浸し、よく絞ってから拭いて下さい。

インターネットホームページ 弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。 <http://www.sksato.co.jp>

### 保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責任はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
  - イ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障
  - ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障
  - ハ. 不当な修理や改造に起因する故障
  - ニ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
  - ホ. 消耗品および付属品の交換
  - ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項（お買いあげ日、販売店名等）の記入がない場合
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行いたしません。大切に保管してください。

### 品質保証書

本保証書はアフターサービスの際に必要となります。お手数でも※印箇所にご記入のうえ本器の最終ご使用者のお手許に保管してください。

※保証書にご記入された、お客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

※お客様名  ※品名 水分チェック SK-960A

※ご住所  TEL ( )  
●以下につきましては、必ず販売店にてご記入捺印ください。

お買いあげ店名

ご住所  TEL ( )  
お買いあげ年月日 年 月 日

**SK 横式佐藤計量器製作所**  
〒101-0045 東京都千代田区神田錦町3丁目4番地  
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119

ここで数値が極端にずれている場合には先述の「平行移動例2」を参照して「平行移動の設定」を行ってください。このように何度か操作を繰り返していると、低水分／高水分共に思っていたとおりの数値が表示されるようになります。この方法では多少時間がかかりますが、もっとも簡易で正確な手段です。

注)「傾き」を「100」から大きく変更した場合には入力が必ず必要になります。

傾き設定は低、高水分側どちらかを、目的の表示値に合わせようすると(9)で説明したように、0%を軸として角度を変えたため低水分表示値のわずかな変更でも軸から遠くなる高水分表示値は大きく動いてしまいます。このため繰り返し操作が必要になります。

### 14. 製品仕様

名 称：水分チェック  
形 式：SK-960A  
測 定 方 法：電気抵抗式  
表 示：3-1/2桁LCD  
測 定 範 囲：TYPE1～3・TYPE5 9.1%～40.0% (標準レンジにおいて) 9.0%以下は“L” 40.1%以上は“H”表示 (但し設定により変更可能)  
TYPE4 12.1～58.0% (標準レンジにおいて) 12.0%以下は“L” 58.1%以上は“H”表示 (但し設定により変更可能)  
測定抵抗範囲：8.2KΩ～66MΩ(20°C)  
分 解 能：0.1%  
測 定 温 度：5°C～40°C (但し結露しないこと)  
電 源：単三形マンガン乾電池 2個  
機 能：平均値表示、温度自動補正、検量線変更  
本 体 尺：約(W)70mm×(H)155mm×(D)25mm  
コ ード 長：約600mm  
質 量 (電池含む)：TYPE1～TYPE4 約166g  
TYPE5 約182g

SATO

# 水分チェック

MODEL SK-960A

## 取扱説明書

### 1. はじめに

この度はSK-960Aをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。SK-960Aを十分にご活用して頂く為に、この説明書をよくお読み下さい。お読みになられた後も大切に保管して下さい。

### 2. 測定上の注意

- 注意**
- 不安定な粉状や粒状のものは測定できません。
  - SK-960A本体で温度補正を行っておりますので、測定温度範囲内であれば測定値の温度変換は不要です。

測定物とSK-960A本体の間で温度差がありますと測定誤差を生じますので、出来るだけ測定物とSK-960A本体と同じ温度にしてから測定して下さい。

- 警告**
- センサーは測定物に強く押し付けたり、コードを強く引いたり曲げたりしないでください。破損する場合があります。

### 3. ご使用になる前に


- 本品はセンサー部に設置された電極間の電気抵抗値を測定し、相対的に水分値として表示されるように設計されています。

\* 水分表示値は絶対的ではありません。あくまで電気抵抗値と相対的に表示しておりますので、試料の中に導電性（塩分・金属）の物質が含まれている場合には誤差が生じます。  
測定物の含有物質の割合が均一で少量（水分値にそれほど影響を与えない範囲）でしたら本機の設定により、比較検査等にご使用することが出来ます。

### 4. 機器／付属品の確認

機器・付属品がそろっているか確認してください。  
万一、付属品が足りない場合は弊社までお問い合わせください。

- SK-960A本体（センサー部を含む）
- 単三形電池（2個）
- ハンドストラップ

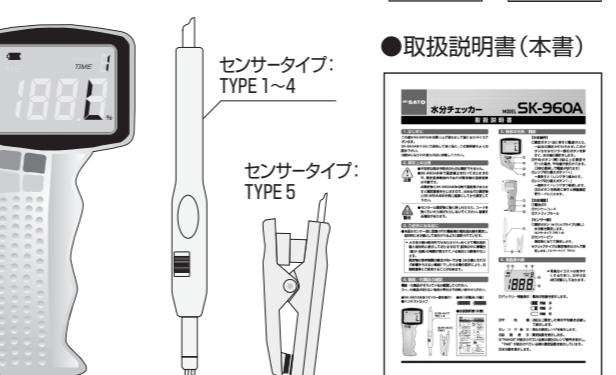

### 5. 各部の名称／機能

- 【本体操作】**
- ①測定ボタン（赤）押すと電源が入り、一回目の測定が行われます。このボタンまたはセンサー部のボタンを押すと、水分値を測定します。
  - ②平均ボタン（青）2回以上の測定を行った場合、平均値が表示されます。（3秒の長押しで電源が切れます）
  - ③レンジ切り替えボタン「+」一度押すと1レンジずつ進みます。
  - ④レンジ切り替えボタン「-」一度押すと1レンジずつ後退します。
  - ③④ボタンを同時に押すと検量線変更モードに入ります。

- 【本体背面】**
- ①電池蓋
  - ②センサーコード
  - ③ストラップホール

- 【センサー部】**
- ①測定ボタン（※クリップタイプは無し）水分値を測定します。（センサーティプ: TYPE1～4）
  - ②センサービン 測定物にあてて測定します。※クリップタイプは測定物をはさんで測定します。（センサーティプ: TYPE5）

### 6. 液晶表示部

- \* 写真のイラストは見やすくするために、文字は全点灯状態にしてあります。**
- ①バッテリー残量表示：電池の容量を表示します。  
 残量 多  
 残量 小  
 残量 空
- ②平均 値：2回以上測定した時の平均値を点滅して表示します。
- ③レンジ 表示：現在の測定レンジを表示します。
- ④回数 表示：測定回数を表示します。
- ⑤“RANGE”が表示されている時は現在のレンジ番号を表示し、“TIME”が表示されている時は測定回数を表示しています。
- ⑥水分値を表示します。

## 7. SK-960Aの使い方

\* センサー部がきれいになっているか確認して下さい。汚れている場合はセンサー部を乾いた布などで良く清掃してください。

- 手順1 「スタートボタン」を押し電源をいれます。「L」表示が出るか確認して下さい。



- 手順2 本体温度と測定物の温度ができるだけ同じにしてから測定を開始してください。

注) 本機と測定物の温度に差があると測定値に誤差が生じます。

- 手順3 「+」か「-」ボタンで測定する任意のレンジ「RANGE1」から「RANGE8」に合わせて下さい。



### 【センサーライフ: TYPE 1~4】

センサー先端部を測定物にあてて、本体の“START”またはセンサー部の“測定”ボタンを押して測定を開始します。

\* センサーピン2点のセンサー先端部が均一に同じ圧力になるように注意して下さい。

注) やわらかい測定物もセンサーを当てる圧力や深さを毎回一定にして下さい。


この場合も測定値に誤差が生じます。

### 【センサーライフ: TYPE 5】

センサー部の2つの電極に測定物が平行に乗るようにして下さい。

\* 乾麺を測る場合電極間で麺が折れないと測定できません。

- 手順5 より正確に測定値を求める場合には、何度か測定を繰り返し「AVE」ボタンを押して平均値を求めて下さい。

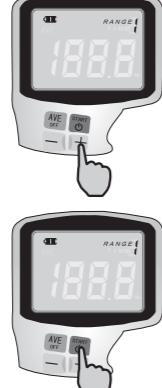

- 手順6 使用後はセンサーを十分に清掃してください。

注) 工場出荷時の設定は当社があらかじめ被測定物として予想できる限りの範囲の試料を用いて平均的な測定値が表示されるよう設定されています。

お客様の測定する被測定物の種類、硬度や含有水分量、また使用範囲が測定能力を超てしまっている場合においては、測定が出来ない場合があります。

## 8. お客様が水分値を設定する場合

SK-960Aは購入時そのままでも水分計としてお使い頂けますが、よりいっそう絶対乾燥法による値に近づけるためにユーザーレンジを設けてあります。

SK-960Aは8つのレンジがあらかじめ用意されています。

ひとつは「標準レンジ」と呼ばれるもので、液晶には「RANGE1」と表示されます。

- RANGE1 .....標準レンジ
- RANGE2~8 .....ユーザーレンジ




その他に7つのレンジがありますが、これを「ユーザーレンジ」と呼びます。各レンジ(標準レンジも含めて)は各々他のレンジと独立していますので、ユーザーレンジごとに、お客様ご希望の被測定物に合わせて設定値が変更可能です。

「標準レンジ」と「ユーザーレンジ」の各レンジは工場出荷時に同じ表示が出るように設定されています。「標準レンジ」も変更可能ですが、後に説明する確認方法が応用できますので、出来るだけこのレンジは工場出荷時のままお使いになることをお勧めします。

## 9. ユーザーレンジについて

SK-960Aの全レンジ(RANGE1~8)は出荷時にグラフ1のように、センサー電極間の抵抗値で何%表示させるか設定されています。このままでもご使用できますが、よりいっそう絶対乾燥法による値に近づけるために、ユーザーレンジを設けてあり、検量線は一次関数の「y=Ax+H」で求められます。



(詳しくは「13.傾き設定例」を参照)

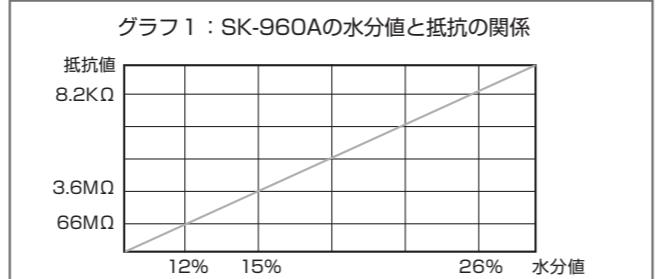

ユーザーレンジには設定できる機能として「傾き」と「平行移動」の2種類があります。簡単に説明すると「傾き」は数値のカーブを高めたり、また低くする機能です。

これに対して「平行移動」は数値のカーブ全体を上げたり下げたりする機能です。現在表示されている表示値に対して「傾きはかけ算」「平行移動はたし算」と考えて下さい。

傾きと平行移動のイメージを下のグラフに表します。

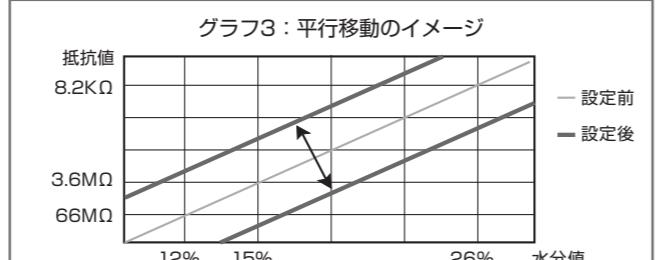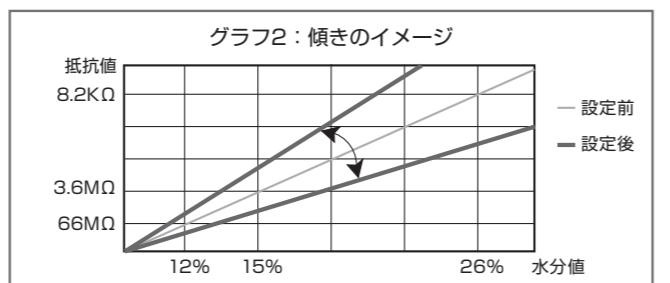

## 標準レンジの設定値について

- SK-960Aは工場出荷時に標準レンジとユーザーレンジ RANGE1~8にあらかじめ暫定的な設定値を入力してあります。すべてのレンジで「傾き(A)」を100、「平行移動(H)」を0.0に設定しています。お客様が数値を変更し、元に戻したい場合はこれらの数値を入れなおして下さい。



## 10. 平行移動の設定

- 手順1 「START」スイッチを押し電源を入れます。



- 手順2 「+」か「-」ボタンを押し希望のレンジに移動する。



- 手順3 「+」か「-」ボタンを同時に押すと「0.0」と表示が出ます。工場出荷時には全レンジ「0.0」に設定していますが、以前設定を変更された場合はその数字が表示されます。



- 手順4 ここで「+」か「-」ボタンを押し、目標の数値になるまで押していくまます。可変範囲は-99から+99.9まで値を変えられます。マイナスは-19.9まで0.1きざみ、プラスは99.9まで0.1きざみです。



- 手順5 变更したら「AVE/OFF」ボタンを押し「L」表示が出れば設定完了です。




## 11. 平行移動設定例

- 例1) 15%の水分値がある被測定物を測ってみたが、13%と表示される。



- 実際の水分値より2%低く表示されるので、+2%多く表示されるように「平行移動」を設定します。

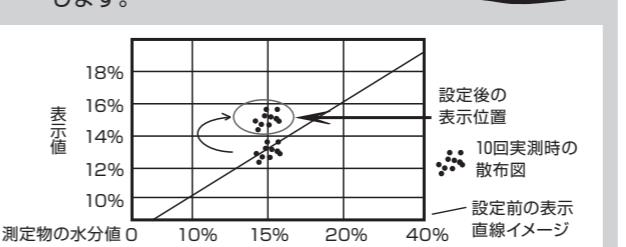

## 手順

- ①「START」ボタンを押して電源を入れたら「+」か「-」ボタンで希望のレンジに移動します。




- ②「+」「-」を同時に押すと「0.0」と表示が出ます。



- ③ここで「+」ボタンを押して「2.0」に設定します。




- ④「AVE」を押し入力した数値を設定します。



- 例2) 10%の水分値がある被測定物を測ってみたが、13%と表示される。

実際の水分値より3%多く表示されるので、-3%低く表示されるように「平行移動」を設定します。

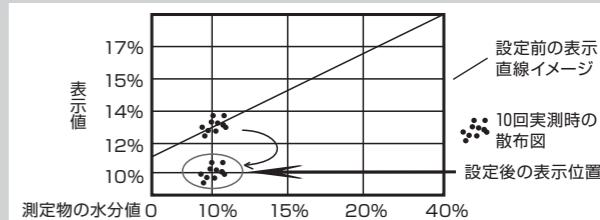

## 手順

- ①例1) の設定例を参考に平行移動を「-」ボタンで「-3.0」に設定します。



- 手順1 「START」スイッチを押し電源を入れます。



- 手順2 「+」か「-」ボタンを押し希望のレンジに移動する。



- 手順3 「+」「-」ボタンを同時に押すと「0.0」と表示が出ます。



- 手順4 次に「START」ボタンを押し「A」を表示させます。



- 手順5 「+」「-」どちらかのボタンを押し、希望の数値に設定します。工場出荷時には全レンジを「100」に設定していますが、以前設定を変更された場合はその数字が表示されます。可変範囲は0~999まで値を変えられます。



- 手順6 1秒以上長押しすると連続して数字が変化します。



- 手順6 設定が完了したら、再度「AVE/OFF」ボタンを押してください